1) Ansicht der Verbindungsbrücke zwischen nördlichem und südlichem Bauteil

5) Blick in einen teilweise ausgebrannten Laden

2) Blick auf die offene Verbindungstreppe zwischen Erd- und Obergeschoß im zwei geschossigen Trakt

6) Ansicht der Decke in einem ausgebrannten Laden

3)

7) Auswirkungen des Rauch- und Wärmeabzuges durch die Fenster im Bereich des eingeschossigen Bauteils

4) Blick in die ausgebrannte Passage nach Abschluß der Aufräumarbeiten durch die Feuerwehr

wurde an drei Stellen mit Öffnungen von je 10 m² versehen.

Als problematisch erwies sich auch die Verbindungsbrücke zwischen nördlichem und südlichem Gebäudeteil. Zwar war die Brücke gesprinkelt, jedoch hätte ein sich ausbreitender Vollbrand durch diese Maßnahme allein nicht gestoppt werden können.

Dadurch, daß in diesem Bereich keine feuerbeständigen Abschlüsse vorhanden waren, mußten hier Feuerwehrkräfte eingesetzt werden, um die Brandausbreitung in den Nordteil zu verhindern.

Eine Trennung von nördlichem und südlichem Gebäudeteil ist jetzt vorhanden. Dazu wurde ein feuerhemmender Abschluß in Höhe der Verbindungsbrücke eingebaut.